

修 理 報 告 書

記入例

〇〇〇〇

様

報告日	2026年10月16日
会社名	〇〇工務店
担当者	〇〇〇〇
電話	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

下記のとおり修理を行いましたので、ご報告いたします。

件名	〇〇様邸 雨漏りの修理（2階 北側の部屋）		
修理した物・場所	木造2階建て住宅の屋根（北面・瓦）		
所在地	〇〇県〇〇市〇〇町7-8-9		
ご依頼の日	2026年10月6日（火） お電話	作業者	〇〇〇〇 ほか1名
作業日時	2026年10月13日（火）～15日（木） 各日 8:30～17:00		

ご依頼の内容（症状）	雨の日に、2階 北側の部屋の天井の隅にしみが出る。10月5日の大雨のあと、しみが広がった。
調べた結果（原因）	10月8日に屋根に上がって見たところ、北面で瓦が十数枚割れ、ほかの瓦もずれていました。割れ目から入った雨が下地を伝い、天井に出ていたと考えられます。散水すると、同じ位置から天井裏に水が回りました。下の防水シートも一部が傷んでいました。
修理の内容	お見積りのうえ、北面の瓦をすべて新しい瓦に葺き替えました。古い瓦と傷んだ防水シートを外し、新しい防水シートを張ってから瓦を葺いています。修理のあと北面に散水して、天井裏に水が回らないことを確かめました。

使った部品・材料

No.	品名・材料	型番・寸法	数量	単位	備考
1	防水シート（ルーフィング）	北面一式	1	式	古いシートは撤去
2	瓦（陶器・和形）	北面一式	1	式	割れ・ずれのあった面
3	瓦の固定用のビス	ステンレス	1	式	新しい瓦をすべて固定
4					
5					


結果	直った（修理のあと散水して確認）
今後のお願い・ご提案	天井のしみは、乾いたあととも跡が残ることがあります。気になるときは、内装の張り替えをご相談ください。外壁の北面に細かいひびを1か所見つけました（写真3）。すぐに雨が入る状態ではないため、次の塗り替えの時の補修をご提案します。
備考	次の大雨のあとに、天井のしみが広がっていないかをお知らせください。

お客様のご確認

確認日	2026年10月15日	ご署名	〇〇〇〇
-----	-------------	-----	------



No.	1
区分	修理前
撮影日	10/8
場所・部位	屋根 北面
説明	
割れた瓦と、ずれた瓦が何か所もありました。苔が広く付いていて、前から割れていたようです。	

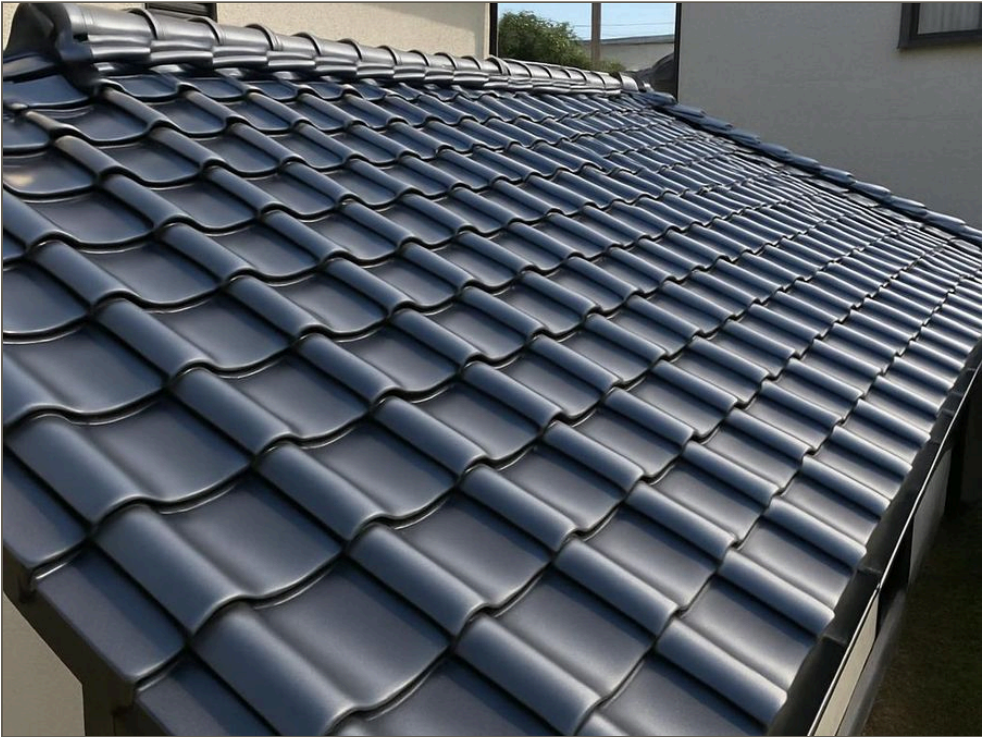

No.	2
区分	修理後
撮影日	10/15
場所・部位	屋根 北面（同じ面）
説明	
北面の瓦を新しい瓦に葺き替えました。修理のあと散水して、天井裏に水が回らないことを確かめました。	



No.	3
区分	別の気づき
撮影日	10/15
場所・部位	外壁 北面（1階の窓の下）
説明	
細いひびが1本あります。すぐに雨が 入る状態ではありません。次の塗り替えの 時に補修をご提案します。	



No.	4
区分	修理前・修理後
撮影日	月 日
場所・部位	
説明	